



## Renault Twingo (X06) Fra produktionsår 09.1998

### Airbaglampe lyser

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen ligge i airbagstyreenheden. Styreenhedens følsomhed over for elektromagnetiske påvirkninger er grunden til, at ovennævnte fejl kan opstå. Derfor bør du starte med at spørge kunden, om han brugte sin mobiltelefon i bilen, da kontrollampen begyndte at lyse. Hvis kunden bekræfter dette, skal airbagstyreenhedens komponentnummer kontrolleres. Nummeret kan udlæses ved hjælp af en diagnostester. Hvis følgende komponentnummer vises:

82 00 018 833

82 00 018 835

82 00 111 668

skal stikforbindelsen på airbagstyreenheden omvikles med en speciel kobbertape. Tapen skaffes gennem bilproducenten. Styreenheden befinder sig under midterkonsollens beklædning (foran gearstangen).

A: Airbag-styreenhed

B: Kobbertape

C: Stik

