



## **VW Lupo Med 1,4 l 16v motor (APE)**

### **Motor har tændingssvigt, uregelmæssig tomgang**

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at motoren har tændingssvigt og kører uregelmæssigt i tomgang, er et defekt tændrør og defekt tændkabel en mulig årsag. For at afhjælpe fejlen, skal motorstyreenhedens fejlhukommelse udlæses. Heri kan eksempelvis følgende fejl være gemt: 16688 = Konstateret tændingsfejl cylinder 4 og 16588 = indsprøjtningsventil cylinder 4 afbrydelse/kortslutning. Før der foretages en tidskrævende fejlsøgning, skal tændrørene og tændkabel kontrolleres. Ovennævnte fejl er ofte forårsaget en tændingsgnist, der springer mellem tændkabel og tændrørsisolator (se billede). Fejlen kan afhjælpes ved at udskifte tændrørene og tændkabel. Herefter skal fejlhukommelsen slettes.

