




Alfa Romeo Spider Mit 2,0 I Motor

Motor läuft Unrund und/oder hat Fehlzündungen.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor unrund läuft und/oder Fehlzündungen hat, ist eine mögliche Ursache ein beschädigtes Kabel zur Zündspule. In diesem Fall wird das Spannungsversorgungskabel der Zündspule durch die Kunststoffabdeckung eingeklemmt und beschädigt. Um den Fehler zu beheben, muss das beschädigte Kabel instandgesetzt werden. Damit es nicht zu einer erneuten Beschädigung kommt, muss das Kabel so verlegt werden, dass es nicht mehr eingeklemmt wird. Evtl. muss die Kunststoffabdeckung entgratet werden.



Abdeckung

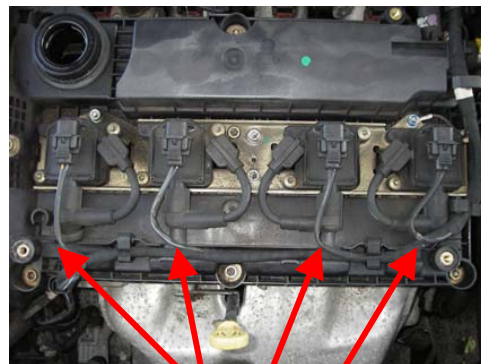

Spannungsversorgung



Beschädigte Kabel