



BMW 5-er (E39) Alle

Zentralverriegelung verriegelt bzw. entriegelt selbstständig bei Erschütterungen

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein falsch eingebauter Stoßschalter und/oder ein defekter ZV-Schalter die Ursachen dafür sein.

Beim Überfahren von Bodenwellen, schlechten Straßen, kräftigem Zuschlagen der Türen, öffnen der Motorhaube, oder schlagartigem Loslassen des Türgriffs, wird die ZV ver- bzw. entriegelt. Zugleich wird noch die Warnblinkanlage und das Innenlicht eingeschaltet.

In diesem Fall muss die Einbauposition des Stoßschalters sowie die Funktion des ZV Schalters überprüft ggf. korrigiert bzw. erneuert werden.

Wie folgt verfahren:

- A-Säulen-Verkleidung links abnehmen.
- Dämmaterial vom A-Säulenschacht entnehmen.
- Einbaulage des Schalters überprüfen ⇒ Pfeile müssen nach oben zeigen, der Kabelanschluss nach unten.
- Befestigung ggf. lösen und Schalter um 180° verdreht wieder befestigen.
- Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren.
- ZV Schalter in der Mittelkonsole ausbauen. Ist der Schaltersockel verzogen, muss der Schalter erneuert werden.

Blitz-Info

