



BMW E36 Limousine

Ausfall der Kennzeichenleuchten, Kofferraumleuchten und teilweise der Zentralverriegelung.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Kennzeichenleuchten, die Kofferraumleuchten ohne Funktion sind und teilweise die Zentralverriegelung ausfällt, ist eine mögliche Ursache, eine beschädigtes Kabel im Bereich des linken Kofferraumklappen-Dämpfers (Bilder). Zur Fehlerbehebung kann ein neuer Leitungssatz eingebaut oder die beschädigten Kabel können instandgesetzt werden. Im Laufe der Produktion wurde die Kabelummantelung von Hartplastik auf eine weiche Ummantelung umgestellt. Betroffen sind in der Regel ältere Fahrzeuge mit der Hartplastikummantelung.

Hinweis:

Originale Reparaturkabel werden mit der Ausstattung „Zentralverriegelung“ ausgeliefert. Bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung müssen die nicht benötigten Kabel isoliert und zurückgebunden werden. Bei Fahrzeugen ohne Check-Control muss die grau/schwarz/gelbe Leitung (Kennzeichenleuchte rechts) mit der grau/schwarzen Leitung des Fahrzeugkabelbaumes verbunden werden.



Blitz-Info

