



BMW E 39 bis 12/95 Abblendlicht zittert

Hell-/ Dunkelgrenze verändert sich
ständig bei LWR - Stellung 2.

Wird bei einem beladenen Fahrzeug der LWR auf Position 2 gedreht (Anschlag), kann es zum ständigen Ansteuern der Stellmotoren kommen. Die Ursache dafür ist das falsch montierte Potentiometer auf der Leiterplatte des LWR. Dadurch kann sich kurzfristig der abgegriffene Spannungswert verändern und die Stellmotoren werden dann kurz angesteuert.



In diesem Fall muss der LWR erneuert werden. Ab Anfang Dezember 95 ist dieser Fehler durch verbesserte LWR behoben worden.

Blitz-Info