



## **BMW E 31/ 32 / 34 / 36 Alle Modelle**

### **Fehlfunktion der Blinkanlage.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Warnblinkanlage für 10 Sekunden selbstständig einschaltet, beim Blinken die Blinkfrequenz doppelt so schnell ist, die Blinkleuchten beim Einschalten permanent leuchten oder die Blinkanlage komplett ausfällt, ist eine mögliche Ursache ein defekter Warnblinkgeber. Bei schnellen Temperaturwechseln kann sich im Warnblinkgeber Kondenswasser bilden, dass zu einem Kurzschluss in der Elektronik führt.

Zur Fehlerbehebung sollte der Warnblinkgeber erneuert werden.

Hella Artikelnummer für alle oben aufgeführten Modelle:  
4DB 006 716-031 Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung  
4DM 009 103-011 Fahrzeuge mit Anhängerkupplung



**Blitz-Info**

