



Citroen C5 2.0 L Bis Baujahr 15.09.01

Motor startet nicht

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte eine durchgebrannte Sicherung die Ursache dafür sein. Bei den oben genannten Fahrzeugen, die mit einer Siemens Sirius 81 Einspritzanlage ausgestattet sind, kann es vorkommen, dass die Sicherung F 2 (Sicherungskasten im Motorraum) durchbrennt. Diese Überlastung entsteht durch eine feststehende Kraftstoffpumpe im Tank. In diesem Fall muss die Pumpe ausgetauscht werden.

Blitz-Info