



Citroen

Saxo

Baujahr von 1996 bis 2003

Alle Fahrzeuge

Airbagkontrollleuchte leuchtet auf

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein erhöhter Widerstand im Gurtstraffer-Mehrfachstecker des SRS-Systems die Ursache dafür sein. Diese Stecker befinden sich jeweils an der Unterseite der Frontsitze. In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Zündung ausschalten.
- Massekabel von der Batterie abklemmen und 10 Minuten warten, bis sich die Kondensatoren entladen haben.
- Mehrfachsteckerverbindungen trennen und Steckhülsen-, sowie die Steckergehäuse von den Kabeln entfernen.
- Kabelenden auf einer Länge von 10 mm abisolieren.
- Kabelenden mit Hilfe von vollisolierten Stossverbindern (Hella Artikel Nr.: 8KW 732 579-003) miteinander verbinden.
- Kabel wieder korrekt verlegen und befestigen.
- Batterie anklemmen.
- Fehlerspeicher löschen.
- Prüfen, ob die Airbagwarnlampe erloschen ist.

Blitz-Info

