



Daewoo

Matiz (KLYA)

Baujahr: 2000 - 2001

Störungen durch defekten Kabelbaum des Motorsteuergerätes

Bei o.g. Fahrzeugen kann ein aufgescheuerter Kabelbaum, der vom Motorsteuergerät in den Motorraum führt, für diverse Fehler verantwortlich sein. Bei Beanstandungen überprüfen Sie bitte zuerst den Kabelbaum unterhalb des AGR-Ventils. Der Kabelbaum kann in diesem Bereich mit der Schraube einer Befestigungsschelle in Berührung kommen und dadurch aufgescheuert werden. Wenn dies der Fall ist, sollte der Kabelstrang ausgetauscht und so verlegt werden, dass ein Kontakt mit anderen Bauteilen ausgeschlossen ist. Dazu muss die Befestigungsschelle ggf. verdreht werden.

Blitz-Info

