



Daewoo Nubira (J190) **Baujahr: 1999-2001**

Kurzschlussgefahr am Batteriekabel

Bei o.g. Fahrzeugen kann der Batteriekabelbaum an der Schelle vom Kühlerschlauch scheuern und einen Kurzschluss verursachen. Der Kabelbaum sollte auf Scheuerstellen hin untersucht und gegebenenfalls neu isoliert werden. Der Kabelbaum muss so verlegt und fixiert sein, dass eine Berührung mit der Kühler-Schlauchschele nicht möglich ist. Die Schlauchschele muss dazu eventuell verdreht werden.