




Fiat Stilo mit Benzinmotor

Geräusche durch Ventil des Aktivkohlebehälters

Bei o.g. Fahrzeugen kann es auf unebener Fahrbahn zu Geräuschen aus dem hinteren rechten Fahrzeugbereich kommen. Die Geräusche werden meistens durch eine Metallkugel im Inneren des Multifunktionsventils des Aktivkohlebehälters verursacht. Abhilfe kann dann nur durch den Tausch des kompletten Aktivkohlebehälters inklusive des integrierten Multifunktionsventils geschaffen werden. Eine bereits erfolgte Austauschmaßnahme ist durch einen weißen Farbfleck auf dem Kopf der unteren Befestigungsschraube der Tankklappe zu erkennen.

Der Aktivkohlebehälter (Bild, Punkt c) befindet sich hinten rechts im Radkasten. Zum Ausbau müssen die Schläuche (Bild, Punkte a) und die Befestigungsmuttern (Bild, Punkte b) entfernt werden.

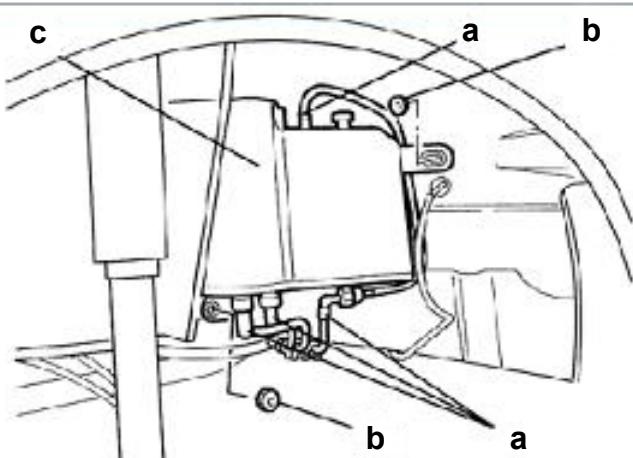

Blitz-Info