



## *Ford Escort Bj. 01/95 bis 06/98 (Code SC bis WU). Heizbare Heckscheibe, Heckscheibenwischer und Kofferraumleuchte ohne Funktion.*

Zeitweilige oder ständig unterbrochene Funktion der oben aufgeführten Bauteile.

Werden diese Fehlersymptome vom Kunden bemängelt, kann die Ursache die Kontaktplatte und der Kontaktschalter sein. Auf grund der falschen Ausrichtung zu einander, kommt es zu diesem Fehlerbild. In diesem Fall muss die Befestigungsbohrung von Platte und Schalter versetzt werden.

1. Batterie abklemmen.
2. Kontaktschalter von der Heckklappe abbauen.
3. Kontaktplatte vom Rückwandblech abschrauben.

### **Achtung:**

Die Bohrungen dürfen nicht mehr als 2 mm versetzt werden, da ansonsten beim Ausrichten des Schalters und der Platte, die Aussparungen nicht mehr abgedeckt werden.

4. Bohrung für die Kontaktplatte um 2 mm zur Fahrzeugmitte hin versetzen.
5. Bohrung für den Kontaktschalter um 2 mm in entgegengesetzter Richtung versetzen.
6. Platte und Schalter mit Karosseriedichtmittel in richtiger Einbaulage befestigen.
7. Kontaktflächen von Kontaktplatte und Kontaktschalter reinigen und einfetten.
8. Batterie anklemmen und Bauteile auf Funktion prüfen.

**Blitz-Info**