



**Ford Fiesta und Focus mit 1.8L
Dieselmotor Baujahr 10/2001 - 01/2002
Ford Focus mit TDCI Motor Baujahr
10/2001 – 01/2002
Alle mit Klimaanlage**

**Geräusche vom Antriebsriemen für
die Zusatzaggregate**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Antriebsriemen für die Zusatzaggregate Geräusche macht, insbesondere beim Kaltstart, ist eine mögliche Ursache eine fehlerhafte Ausrichtung des Halters vom Klimakompressor. Durch die Toleranzen der Befestigungslöcher im Halter und Kompressor kommt es zur fehlerhaften Ausrichtung und einem nicht gerade laufendem Antriebsriemen. Zur Fehlerbehebung muss der Halter neu ausgerichtet werden.

Dazu wie folgt vorgehen:

- Untere Motorverkleidung abbauen.
- Abdeckung vom Antriebsriemen abbauen.
- Antriebsriemen entspannen und abnehmen.
- Klimaanlagenkompressor abbauen (4 Schrauben, Achtung: Die Kältemittelleitungen müssen nicht gelöst werden.).
- Kompressor seitlich hochbinden.
- Die 4 Schrauben des Halters lösen und den Halter bis zum Anschlag in Richtung Riemenscheibe schieben.
- Schrauben wieder festziehen (Anzugsdrehmoment: 23 Nm)
- Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
- Prüfung auf Funktion und Geräusche.

Hinweis:

Der Antriebsriemen sollte erneuert werden.

Blitz-Info

