



Ford Galaxy 1,9 TDI und 2,8i-CD-V6 Gebaut bis zum 14.10.96 (Baucode TY) Ausfall des vorderen Wischermotors

Ausfall des Wischermotors durch Einschalten des Klimakompressors.

Wird eine Nichtfunktion des Scheibenwischermotors beanstandet, kann dieses an Spannungsspitzen liegen, die beim Einschalten des Klimakompressors verursacht werden. Zur Instandsetzung muss das Wischermodul (nicht der ganze Scheibenwischermotor) erneuert und ein zusätzliches Kabel mit einer Diode verbaut werden. Das Kabel wird zwischen Kabelstrang und Magnetkupplung des Kompressors verbaut.

Modul Scheibenwischermotor erneuern

1. Abdeckung Kühlmittel-Ausgleichsbehälter abbauen.
2. Verkleidung-Luftführung abbauen.
3. Scheibenwischermodul ausbauen.
 - ⇒ Stecker vom Modul abziehen.
 - ⇒ Schrauben (drei) herausdrehen.
4. Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Zusatzkabel mit Diode einbauen

5. Fahrzeug anheben.
6. Motorverkleidung abbauen.
7. Stecker von der Magnetkupplung abziehen.
8. Zusatzkabel mit Motorkabelstrang und Magnetkupplung verbinden.
9. Zusatzkabel mit einem Kabelbinder am Kabelhalter (Kühlmittelschlauch) befestigen.
10. Motorabdeckung wieder befestigen.
11. Scheibenwischermotor auf Funktion prüfen.

Blitz-Info