




Ford Mondeo, gebaut bis 13.07.98 Focus, gebaut bis 10.99 Cougar, gebaut bis 11.98 Nur Fahrzeuge mit Alarmanlage

Nach Schließen der Türen, leuchten die Innenraum- und Türeinstiegsleuchten weiter

Sollte der oben genannte Fehler beanstandet werden, kann die Ursache dafür ein fehlerhafter elektrischer Kontakt des Türkontaktschalters sein. Außerdem kommt es zu einer Fehlfunktion oder Nichtaktivierung der Diebstahlwarnanlage. In diesem Fall müssen die Schließkeile mit dem Türkontaktschalter erneuert werden.

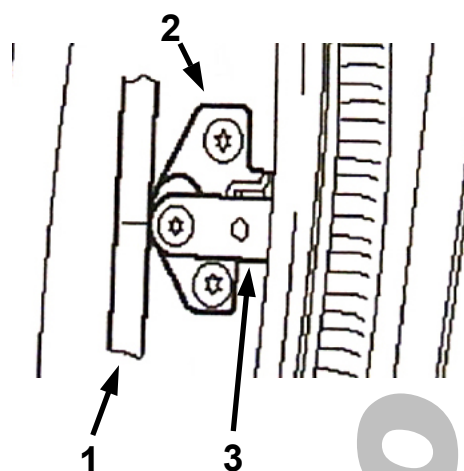

Wie folgt vorgehen:

- Einbaulage des Schließkeils (2) an der B- bzw. der C-Säule mit Hilfe eines Stück Klebebands (1) markieren (s. Abb.)
- Beim Ausbauen des Schließkeils darauf achten, dass die Halteplatte gegen ein Verrutschen gesichert wird
- Schrauben herausdrehen und Stecker abziehen
- Schließkeil mit Dichtung abnehmen
- Dichtung auf den neuen Schließkeil auflegen
- Schließkeil an den Markierungen ausrichten (Schließdorn (3) muss waagrecht sein) und die Schrauben handfest anziehen
- Tür vorsichtig schließen und Einbaulage der Tür in der Karosserie überprüfen
- Schrauben mit 31 Nm festziehen
- Arbeitsschritte ggf. bei allen anderen Türen wiederholen

Blitz-Info