



Ford Ka mit ABS gebaut ab 09/96

Störungen im Radio bei eingeschalteter Zündung.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass bei eingeschalteter Zündung im Radio Störgeräusche entstehen, ist eine mögliche Ursache ein zu langes Massekabel. Dieses wird durch das ABS-Modul gestört.

Um das Problem zu beseitigen muss ein kürzeres Massekabel eingebaut werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Radio Code notieren und das Radio ausbauen.
- Am Stecker für die Spannungs- und Masseversorgung das schwarz/gelbe Kabel von Pin 2 und das schwarz/grüne Kabel von Pin 6 ca. 5 cm vor dem Stecker abschneiden (Bild 1).
- Die Kabelseitigen Kabelenden isolieren und am Kabelstrang befestigen.
- Das neue Massekabel (Braun 2,5 mm², 400 mm lang) an das schwarz/gelbe und schwarz/grüne Kabel anlöten. Die Lötstelle isolieren.
- Obere und untere Lenkradverkleidung ausbauen.
- Neues Massekabel vom Radiostecker zum Querträger der Lenksäule verlegen.
- Anschlußöse (M 6) am neuen Massekabel anbauen.
- Massekabel an der Schraube des Querträgers befestigen (Bild 2).
- Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

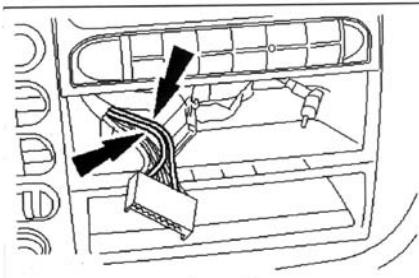


Bild 1

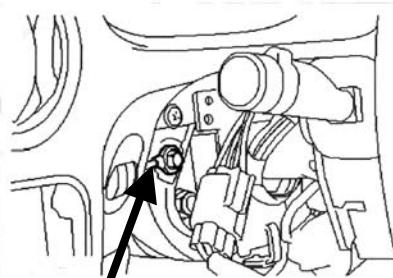


Bild 2

Blitz-Info

