




Ford Mondeo '97 , gebaut von 08/96 – 11/99

Lautsprecher haben Zeitweise keine Funktion.

Wird bei diesem Fahrzeug bemängelt, das Zeitweise die Lautsprecher ohne Funktion sind, ist eine mögliche Ursache ein defekter Stecker am Radio. Durch Erwärmung kommt es zu erhöhten Übergangswiderständen. Zur Fehlerbehebung muss der Stecker-Lautsprecheranschluss erneuert werden.

Dazu wie folgt vorgehen:

- Sicherstellen das der Radiocode vorhanden ist.
- Radio ausbauen, Steckverbindungen für die Stromversorgung und Lautsprecher abziehen.
- Stecker für die Lautsprecher versetzt abkneifen (Länge der Kabel am neuen Stecker als Maß nehmen Bild unten).
- Die Kabelenden abisolieren, Schrumpfhülsen auf die Kabel schieben und den neuen Stecker anlöten (keine Quetschverbinder verwenden).
- Schrumpfhülsen über die Lötstelle schieben und mit einem Heißluftfön schrumpfen.
- Reparaturstelle zur Vermeidung von Geräuschen mit Isolierband zusammenbinden.
- Stecker für die Stromversorgung und Lautsprecher am Radio einstecken. Lautsprecherkabel mit einem Kabelbinder am Radio fixieren.
- Radio einbauen, Codierung eingeben
- Funktionsprüfung

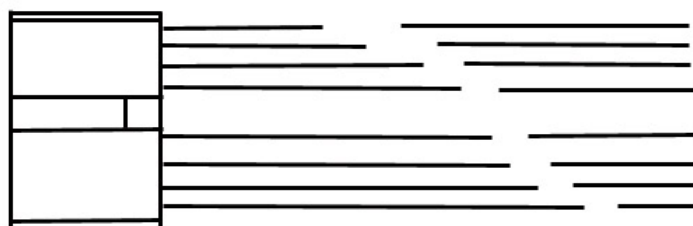

Stecker

Fahrzeugkabel