



## **Ford Mondeo 2001 Mit 2.0 TDDi und TDCi Motor**

### **Leistungsverlust des Motors.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor Leistungsverlust hat, ist eine mögliche Ursache ein gelöster oder abgerutschter Schlauch am Turbolader – Auslass oder an der Luftansaug-, Auslassleitung des Ladeluftkühlers.

Um den Fehler zu beheben, müssen die Schläuche am Turbolader und Ladeluftkühler auf richtigen Sitz geprüft werden. Wird ein gelöster/abgesprungener Schlauch festgestellt, muss der Schlauch und der Anschluss am Turbolader oder Ladeluftkühler vor dem Befestigen von Ölrückständen gereinigt werden.

Zur Sicherheit sollten alle anderen Schlauchschellen und Schläuche auf richtigen Sitz und das richtige Anzugsdrehmoment (4 Nm) geprüft werden.

**Blitz-Info**

