



## **Ford Windstar Modell 1995 - 1998**

### **Ausfall der Zentralverriegelung, Feuchtigkeit im Laderaum**

Wird bei diesen Fahrzeugen der Ausfall der Zentralverriegelung und Feuchtigkeit im Laderaum beanstandet, sind mögliche Ursachen, Undichtigkeiten im Bereich der Kabeldurchführung zur Heckklappe und der Dachreling. Eintretendes Wasser sammelt sich im Zentralverriegelungsschalter der Heckklappe und führt zu Fehlfunktionen/Ausfall der Zentralverriegelung. Um die Undichtigkeit zu lokalisieren, muss die hintere linke Seitenverkleidung ausgebaut und das Fahrzeug im linken, hinteren Dachbereich mit Wasser bespritzt werden. Es gibt folgende mögliche Wassereintrittsstellen (Bild): 1. Gummitülle des Kabelbaums zur Heckklappe, 2. linkes Scharnier – Heckklappe, 3. hintere Schraube der linken Dachreling, 4. Abdichtung zwischen Dachrahmen und D-Säule. Ist die undichte Stelle lokalisiert, muss diese mit einem geeignetem Dichtmittel abgedichtet werden. Der Stecker und Schalter – Zentralverriegelung in der Heckklappe müssen getrocknet und auf Korrosion geprüft und gegebenenfalls gereinigt oder erneuert werden.

