



Hyundai Atos 1.0 L Motorcode G4HC Alle Fahrzeuge bis Baujahr 12.99

Motor läuft unrund

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein defekter Kabelbaum die Ursache dafür sein. Weitere Beanstandungen können sein:

- Keine Motorleistung
- Verzögerte Gasannahme
- Motor geht während der Fahrt aus

In diesen Fällen sollte der Kabelbaum und die Steckerkontakte und -verbindungen zum Saugdrucksensor, Zündverteiler und Drosselklappenschalter auf Beschädigungen überprüft ggf. instand gesetzt werden. Auch sollte darauf geachtet werden, dass die Kabel so verlegt sind, dass keine Zugbelastung auf den Steckerverbindungen auftreten kann z.B. durch Motorvibrationen.

- 1 Leerlaufsteller
- 2 Saugrohr-Drucksensor
- 3 Drosselklappenschalter
- 4 Prüfstecker Zündzeitpunkt
- 5 Kraftstoffverdunst-Regenerationsventil
- 6 Zündverteiler
- 7 Nockenwellen-Sensor
- 8 Kraftstoff-Druckregler

