



Mercedes Benz C-Klasse (W202)

Airbag (SRS) Lampe leuchtet ständig

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte eine gelöste Steckverbindung die Ursache dafür sein. Durch falsch verlegte Leitungen, können sich bei der Verstellung der Sitze, die Steckverbindungen (D) an der Kontaktleiste links oder rechts unter dem Sitz (Abb. 1), aus der Kontaktleiste lösen. In diesem Fall müssen die Leitungen neu verlegt werden. Außerdem können die Fehlercodes 5 oder 6 abgespeichert sein.

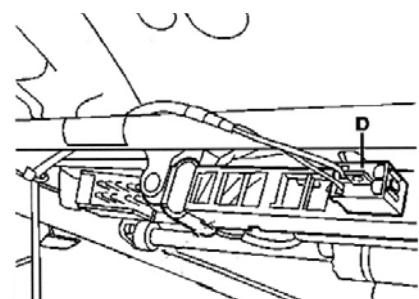



Abb. 1

Vorgehensweise:

- Leitungsstecker von der Kontaktleisten abziehen.
- Leitungslängen von den Steckern bis Eingang Bodenteppich messen.
- Leitungslängen ggf. korrigieren (Abb. 2).
- Nach der Prüfung bzw. Korrektur der Leitungen, diese wieder im Kabelschacht mit Kabelbindern fixieren.
- Fehlerspeicher löschen.

300 mm :

Leitung zur elektrischen Sitzverstellung

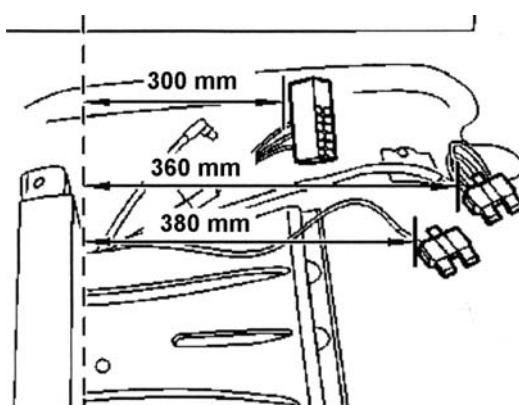

360 mm:

Leitung zum Gurtschloss

380 mm:

Leitung zur Sitzheizung

Abb. 2

Blitz-Info

