



Mercedes Benz C Klasse (W 203)

Ausfall der Zentralverriegelung an den vorderen Türen.

Wird bei diesem Fahrzeugtyp bemängelt, dass die Zentralverriegelung einer der vorderen Türen nicht richtig funktioniert, ist eine mögliche Ursache das die Türverkleidung auf das Gestänge des Sicherungsstiftes drückt. In diesem Fall hat sich der Gummifaltenbalg der das Gestänge zum Türschloss abdichtet umgestülpt.

Um den Fehler zu beheben, wie folgt vorgehen:

- Türverkleidung der betroffenen Tür ausbauen.
- Dämmmatte im Bereich des Türschlosses vorsichtig lösen.
- Umgestülpten Gummifaltenbalg mit einer Spitzzange vorsichtig nach oben ziehen.
- Funktion der Zentralverriegelung prüfen.
- Dämmmatte wieder ankleben.
- Türverkleidung wieder einbauen.
- Funktion der Zentralverriegelung erneut prüfen.