



Opel Astra G, Zafira Alle Modelle von 2000 - 2002

Knarrgeräusche aus dem Bereich der Lenksäule.

Wird bei diesen Fahrzeugen ein Knarrgeräusch aus dem Bereich der Lenksäule bemängelt, ist eine mögliche Ursache die Airbag Kontakteinheit. Das Geräusch entsteht wenn der Blinkerschalter betätigt ist und das Lenkrad eingeschlagen wird. An einem Kunststoffansatz, der bei der Herstellung der Kontakteinheit entstanden ist, schleift der Blinkerschalter bei eingeschaltetem Blinker und der Drehbewegung des Lenkrades.

Um das Geräusch zu beseitigen, muss die Airbag Kontakteinheit erneuert werden. Die Erneuerung des Blinkerschalters bringt keine Abhilfe.

Blitz-Info

