



## **Opel Corsa C Ab Baujahr 2001 mit Motor Z10XE, Z10XEP, Z12XE, Z14XEP**

### **Wasserverlust, Motor überhitzt**

Kommt es bei diesen Fahrzeugen zum Wasserverlust und daraus resultierender Motorüberhitzung, ist eine mögliche Ursache ein durchgescheuerter Wasserschlauch. Betroffen ist der Schlauch von der Wasserpumpe zum Kühlerausgleichsbehälter. Auf Grund eines klemmenden Überdruckventils im Deckel des Ausgleichsbehälters, zieht sich der Schlauch zusammen und rutscht aus der Halterung des Lüftergehäuses. Dadurch wird der Schlauch vom Lüfter erfasst und durchgescheuert.

Um den Fehler zu beseitigen muss der defekte Wasserschlauch erneuert und das Überdruckventil geprüft werden.

#### Hinweis:

Während eines Werkstattaufenthalts dieser Fahrzeuge sollte der korrekte Sitz des Wasserschlauches und die einwandfreie Funktion des Überdruckventils geprüft werden.

**Blitz-Info**

