



Opel Astra-G 1998 – 2001 **Zafira 1999 – 2001** **Vectra-B 1999 – 2001** **Mit Motor Z18XE, Z18XEL, X18XE1**

Motor läuft unrund

Wird bei diesen Fahrzeugen ein unrunder Motorlauf bemängelt, ist eine mögliche Ursache eine schlecht schließende Drosselklappe aufgrund eines stark verschmutzten Drosselklappenstutzens. Um eine aufwendige Fehlersuche zu vermeiden sollte die Drosselklappe und der Drosselklappenstutzen gereinigt werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Ansaugschlauch vom Drosselklappenstutzen abschrauben.
- Drosselklappe von Hand öffnen und die Wandungen des Drosselklappenstutzens mit einem fusselreifen Lappen und geeignetem Reiniger von Schmutz und Ablagerungen reinigen. Die Drosselklappe ebenfalls reinigen.
- Sichtprüfung ob die Drosselklappe einwandfrei öffnet und schließt.
- Ansaugschlauch wieder anbauen.

Hinweis:

Bei diesem Fehler wird kein Fehlercode abgespeichert.