



Opel Movano 2000 – 2002 Motor 1,9 DI (F9Q)

Motor verliert an Leistung, Motorkontrollleuchte leuchten.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor an Leistung verliert und die Motorkontrollleuchte aufleuchtet, ist eine mögliche Ursache ein falsch eingestellter Förderbeginn. Zur Fehlerbehebung muss der Förderbeginn mit Hilfe einer Messuhr neu eingestellt werden.

Einstellwert: 0,32 +/- 0,02 mm

Um eventuell andere Fehlerquellen herauszufinden, sollte der Fehlerspeicher ausgelesen und das Kraftstoffsystem geprüft werden.



Blitz-Info

