



## **Opel Omega-B ab Baujahr 1994 Sintra ab Baujahr 1997 mit Motor X25XE, X30XE**

### **Schlechter Motorlauf, schwankende Leerlaufdrehzahl, nachlassende Bremskraftunterstützung**

Wird bei diesen Fahrzeugen ein schlechter Motorlauf, eine schwankende Leerlaufdrehzahl und eine nachlassende Bremskraftunterstützung bemängelt, kann die Ursache eine Undichtigkeit zwischen dem AGR -Ventiladapter und dem Sammelsaugrohr sein. Durch das starke Setzverhalten der Dichtung lockern sich die drei Befestigungsschrauben. Zur Fehlerbehebung müssen nur die Schrauben mit einem Drehmoment von **8 Nm** nachgezogen werden. Es ist nicht erforderlich die Dichtung zu erneuern.

Nach dem Nachziehen der Befestigungsschrauben, sollte der Motor auf Betriebstemperatur gebracht werden und wieder abkühlen. Das Anzugsdrehmoment von 8 Nm erneut prüfen.

**Blitz-Info**

