



**Opel Corsa B, Combo, Tigra**  
**Baujahr 1995 – 2000**  
**Mit 1,4 l + 1,6 l Benzin- 1,5 l + 1,7 l**  
**Dieselmotor**

**Temperaturanzeige im roten Bereich.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Temperaturanzeige bis in den roten Bereich ansteigt, ist eine mögliche Ursache ein Kühlwasserverlust im Bereich des Thermoschalters am Kühler. Zu erkennen ist der Kühlwasserverlust durch Wassertropfen am Thermoschalter oder eine eingetrocknete Wasserspur am Kühler. Um den Fehler zu beheben, muss der Kupferdichtring des Thermoschalters durch einen Metallring mit Gummieinlage ersetzt werden.

Blitz-Info

