



## **Opel Vivaro Modelljahr 2001 - 2003**

### **Ausfall des Scheibenwischermotors, Sicherung FC 15 durchgebrannt.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Scheibenwischermotor ohne Funktion und die Sicherung FC 15 durchgebrannt ist, ist eine mögliche Ursache eine Überlastung der Sicherung.

Dieser Fehler tritt nur in der kalten Jahreszeit auf, wenn die Scheibenwischer an der Windschutzscheibe festgefroren sind. Wenn die Scheibenwischer eingeschaltet werden, steigt die Stromaufnahme des Wischermotors so stark an, dass die 25 A Sicherung durchbrennt. Zur Fehlerbehebung kann die Sicherung durch eine stärkere 30 A Sicherung getauscht werden. Eine Änderung am Kabelbaum ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Anmerkung:

Ab März 2003 wird eine geänderter Kabelbaum mit einer stärkeren Sicherung Werksseitig eingebaut.

**Blitz-Info**

