



# **Peugeot 806**

## **Alle Modelle mit HDI-Dieselmotor**

### **Motor hat keine Leistung oder springt nicht an.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor keine Leistung hat oder nicht anspringt, ist eine mögliche Ursache ein Unterdruck im Kraftstofftank. Dadurch kann der Motor nicht ausreichend mit Kraftstoff versorgt werden. Um den Fehler zu beheben, muss eine neue Belüftungsleitung (Bild 1) für den Kraftstofftank eingebaut werden. Die Belüftungsleitung kann über das Peugeot Vertriebsnetz bezogen werden.

#### **Hinweis**

Befindet sich an dem Ende der neuen Leitung, dass an das T-Stück angeschlossen wird, ein Stopfen (Bild 2) so muss dieser entfernt und entsorgt werden.

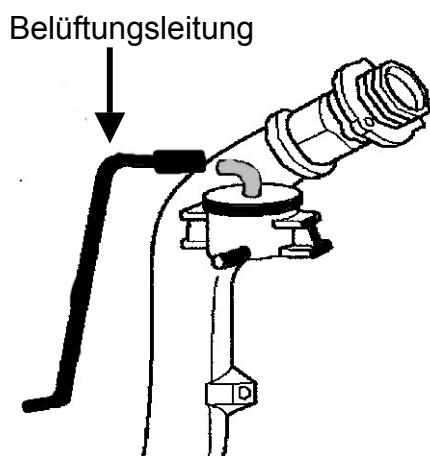


Bild 1

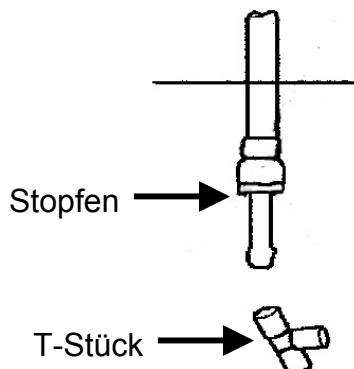


Bild 2

Blitz-Info

