



Renault Kangoo 1.6L Ab Baujahr 12.2002 Alle Fahrzeuge mit Motorcode K4..

Schlechter Motorlauf

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte eine defekte Zündspule die Ursache dafür sein. Dieses äußert sich durch unrunder Leerlauf und auch beim Beschleunigen. Zündspulen, die mit der Renault Teile Nummer bis 330-03 versehen sind, müssen ausgetauscht werden. Diese Nummer ist am oberen Teil der Zündspule zu finden (s. Abb.).



Vor dem Austausch sollte aber in jedem Fall eine Diagnose der Zündspulen durchgeführt werden. Die Zündspule ist mit der Hella Nr.: 5 DA 749 475-161 über den Handel zu beziehen.

Blitz-Info

