

Renault Megane

Alle Fahrzeuge mit neuem Cockpit

Fehlerhafte Tankanzeige

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte eine fehlende Kontaktbrücke die Ursache dafür sein. Dieses äußert sich dadurch, dass die Tankanzeige auf Null stehen bleibt (neues Cockpit, s. Abb. 1). In diesem Fall muss eine Überbrückung am Verbindungsstecker R 34 (s. Abb. 2) zwischen den Pins A8 □ A9 hergestellt werden.



Abb. 1

Dieser befindet sich in der Relais- und Sicherungsbox (Auf der Fahrerseite, vorne im Motorraum). Im Schaltplan (s. Abb. 3) sind die genauen Anschlüsse zu sehen. Die Kontaktbrücke ist über den Hersteller zu beziehen.

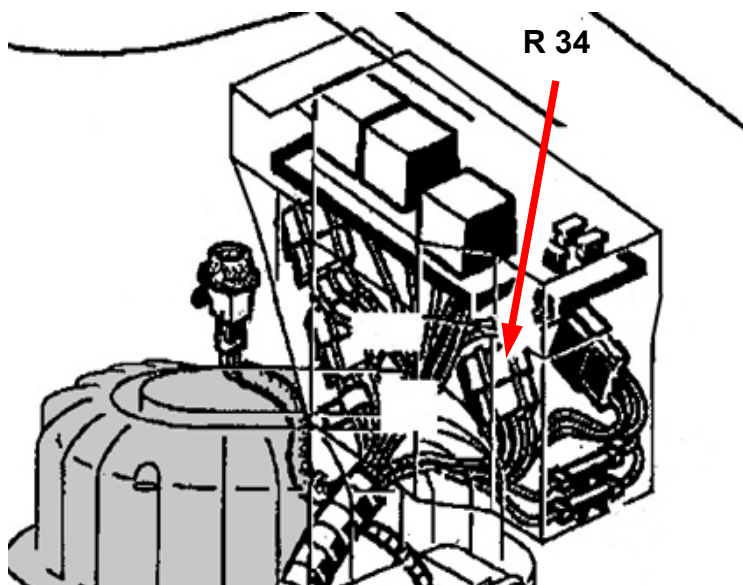


Abb. 2

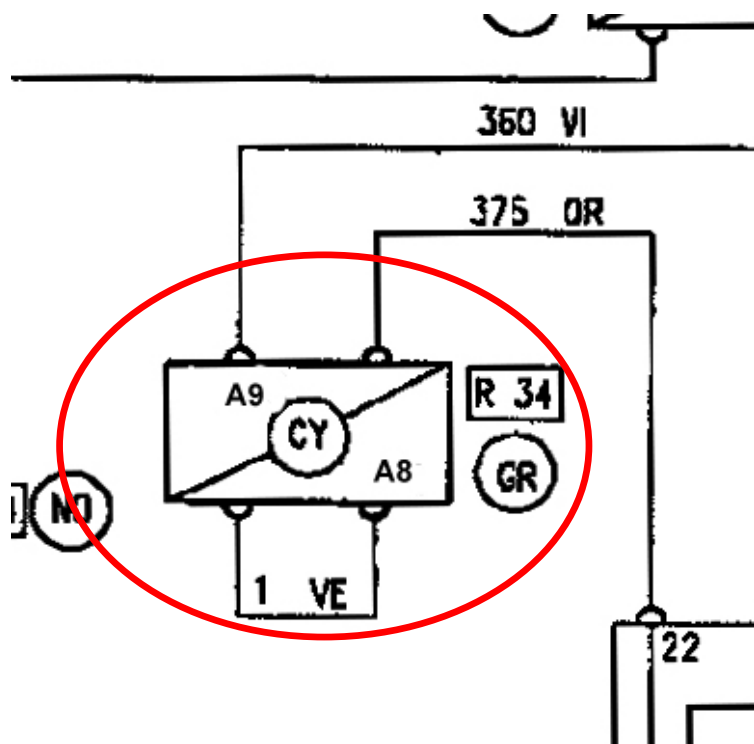


Abb. 3