



Rover 45

Alle Modelle ab Baujahr 1999

Motor hat Fehlzündungen und/oder nimmt schlecht Gas an.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor Fehlzündungen hat und/oder schlecht Gas annimmt, ist eine mögliche Ursache ein beschädigtes Kabel zu den Zündspulen. Durch einen fehlerhaften Einbau der oberen Motorabdeckung (über den Zündspulen), wird das Kabel zu den Zündspulen eingeklemmt und beschädigt. Um den Fehler zu beheben, wie folgt vorgehen:

- Obere Motorabdeckung ausbauen.
- Kabelverbindung zu den Zündspulen, in dem Bereich wo sie unter die Abdeckung geführt werden, auf Beschädigungen prüfen.
- Beschädigte Stellen instandsetzen oder bei Bedarf den Kabelstrang erneuern.
- Kabel ordnungsgemäß verlegen und gegen erneute Beschädigungen sichern.
- Obere Motorabdeckung wieder einbauen.

Blitz-Info

