



Rover 45 Baujahr 1999 bis 2004

Motor hat Fehlzündungen

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte eine fehlerhafte Führung des Zündspulen-Kabelbaums die Ursache dafür sein. Außer den Fehlzündungen, kann sich der Fehler auch noch in einer verzögerten Gasannahme bemerkbar machen. Dieser Umstand taucht besonders beim stärkeren Durchdrücken des Gaspedals auf (Anfahren, Überholen etc.) In Abb. 1 ist der Kabelbaum unter der Motorabdeckung eingeklemmt, wie es bei einer nicht sachgerechten Montage der Abdeckung passieren kann. In diesem Fall die Abdeckung abschrauben und den Kabelbaum im Halteclip so verlegen, dass er nicht über den Ventildeckelrand übersteht (s. Abb. 2).

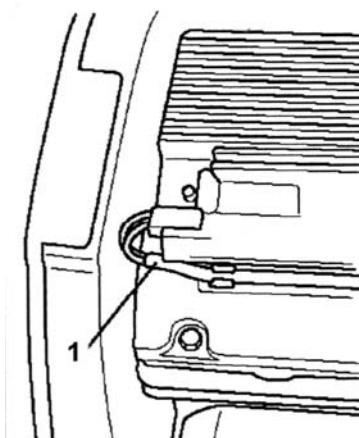


Abb. 1

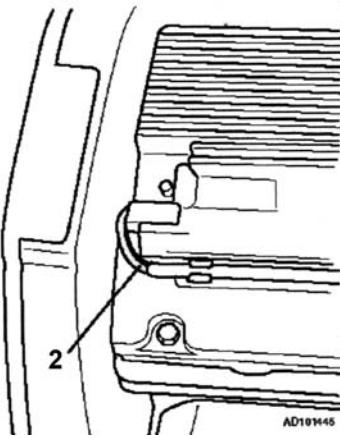


Abb. 2

Blitz-Info

