



Saab 9-3 **Bis Fahrgestellnr.: W2061707,** **X2005838**

Verstopfter Schlauch am Aktivkohlefilter.

Bei diesen Fahrzeugen ist es möglich, dass folgende Fehler auftreten:

- Schlechte Motorleistung
- Vibrationen beim Beschleunigen
- Motor stirbt während der Fahrt ab, lässt sich nach Stunden problemlos wieder starten
- Tankanzeige zeigt falsch an
- Verformungen am Kraftstoffbehälter

Ursache für diese Fehler kann ein falsch verlegter, abgeknickter Schlauch am Aktivkohlefilter sein. Durch den Knick kommt es zum vollständigen Verschluss des Schlauches und zu den oben genannten Fehlern, die nicht unbedingt mit dieser Fehlerursache in Verbindung gebracht werden. Um den Fehler zu beseitigen, müssen alle Schläuche am Aktivkohlefilter geprüft und gegebenenfalls in die richtige Einbaulage gebracht werden.

Ist am Kraftstoffbehälter eine Verformung festzustellen müssen auch die Kraftstoffpumpe und der Tankgeber geprüft werden.

Blitz-Info