



Saab 9 – 3 ab Modelljahr 1998

Ausfall des Heckscheibenwischer.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Heckscheibenwischer ohne Funktion ist, kann eine mögliche Ursache eine gelöste Mutter am Wischerarm sein. Bewegt sich der Wischerarm bei eingeschaltetem Heckscheibenwischer nicht oder nur Stückweise sollte das Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter geprüft werden. Dazu die Abdeckkappe am Heckscheibenwischer hochklappen. Sicherstellen das der Wischermotor in Ruhestellung ist. Die Befestigungsmutter abschrauben und den Wischerarm in Grundstellung bringen. Das Gewinde der Befestigungsmutter mit Loctite versehen und die Mutter mit einem Anzugsdrehmoment von 8,5 Nm anziehen. Die korrekte Funktion des Heckscheibenwischers prüfen.

Blitz-Info

