



Saab 9-3

Alle Fahrzeuge mit 4 Zylinder Motor ohne Turbolader (B204i, B206i, B234i)

Motorlaufprobleme, schlechtes Fahrverhalten.

Wird bei diesen Fahrzeugen ein schlechtes Fahrverhalten oder ein schlechter Motorlauf bemängelt, kann eine mögliche Ursache eine Undichtigkeit im Ansaugsystem sein. Als Fehlerquelle kommt hier die Abdichtung zwischen dem Ansaugrohr und dem Drosselklappenstutzen in Betracht. Die Abdichtung erfolgt durch einen O-Ring.

Dieses Problem tritt häufig auf wenn das Ansaugrohr vom Drosselklappenstutzen getrennt wurde. Bei der Montage ist dann der O-Ring verrutscht. Durch die Undichtigkeit zieht der Motor Falschluf die nicht vom Luftmassenmesser erfasst wurde und es kommt zu den oben genannten Problemen. Um ein verrutschen des O-Rings zu vermeiden, sollte dieser vor der Montage mit säurefreiem Fett eingeschmiert werden.

Hinweis:

Beschädigte oder verformte O-Ringe sollten in jedem Fall ausgetauscht werden.

Blitz-Info

