



Saab 9-5 bis Fahrgestellnummer W 3087635 bzw. X3005081

Fehlerhafter Massekontakt

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass es zu Störungen oder Ausfällen am linken Scheinwerfer, Scheinwerferrelais, Scheinwerferwischer, der Alarmsirene, dem Kühlgebläsemotor, - Relais sowie der Waschpumpe und dem Füllstandsgeber kommt, ist eine mögliche Ursache ein schlechter Kontakt an einem Massepunkt. Dieser Massepunkt (G 30) befindet sich im Motorraum vor dem linken Radkasten. Es besteht die Möglichkeit, dass an diesem Massepunkt die Isolierung am Anschluss mit eingeklemmt ist. Zur Fehlerbehebung den Masseanschluss lösen und die eingeklemmte Isolierung entfernen.

Blitz-Info

