



MCC Smart **Alle Motoren**

Motor lässt sich nicht starten.

Tritt bei diesen Fahrzeugen der Fehler auf, dass alle Kontrollleuchten im Kombiinstrument aufleuchten, sich das Fahrzeug aber nicht starten lässt, wird möglicherweise die Wegfahrsperrre nicht deaktiviert.

Ursache für diesen Fehler ist eine nicht korrekt sitzende Sicherung. Durch Stöße und Erschütterung hat sich die 7,5 A Sicherung (Nr. 15 im Sicherungskasten Fußraum links) für das Kombiinstrument gelöst und sitzt nicht mehr richtig im Sicherungshalter. Dies ist durch eine Sichtprüfung schwer zu erkennen da die Sicherung nur leicht schräg in der Halterung sitzt.

Um den Fehler zu beheben und dauerhaft zu verhindern sollten die Kontaktfähnchen der Sicherung leicht verdreht und die Sicherung wieder ordnungsgemäß eingesetzt werden

Blitz-Info

