

**VW**

Geräusche aus dem Bereich der Lenksäule.

Werden Schleif-, oder Klickgeräusche aus dem Bereich der Lenksäule bemängelt, ist eine mögliche Ursache ein zu großer oder zu kleiner Abstand zwischen dem Rückstellring (Bild 3) und dem Lenkrad. Ist der Abstand zu klein, schleift der Rückstellring beim lenken am Lenkrad. Ist der Abstand zu groß, werden die Rasthaken nicht weit genug eingedrückt und haken beim lenken.

Um die Geräusche zu beseitigen, muss der Abstand neu eingestellt werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Obere Lenksäulenverkleidung abbauen (Bild 1).
- Klemmschraube vom Lenkstockhebel lösen (Bild 2).
- Den Abstand zwischen Rückstellring und Lenkrad auf ca. 5mm einstellen (Bild 2).
- Klemmschraube festziehen und Verkleidung wieder einbauen.



Bild 1



Bild 2

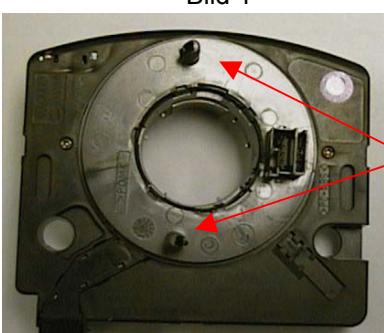


Bild 3

Blitz-Info

