



VW Golf 4 TDI

Tachoausfall durch defekten Kabelbaum

Sollte es bei o.g. Fahrzeug zu einem plötzlichen Tachoausfall kommen und die Sicherung des Geschwindigkeitsgebers durchgebrannt sein, so kann die Ursache im Bereich der Kabdeldurchführung an der Heckklappe zu suchen sein.

Im konkreten Fall brannte die Sicherung für den Geschwindigkeitsgeber nach einiger Zeit immer wieder durch. Nach weiterer Prüfung wurde festgestellt, dass auch die Sicherung für die Rückfahrleuchten defekt war und die Ursache hierfür nicht am Rückfahrschalter lag. Daraufhin wurde die Durchführung des Kabelbaumes an der Heckklappe überprüft und festgestellt, dass die Isolierung mehrerer Kabel beschädigt war (Bild) und dadurch ein Kurzschluss verursacht wurde. Nach der Instandsetzung des Kabelbaumes, traten keine Probleme mehr auf.



Blitz-Info

