



VW Passat 1.8 T (B5) Motorcode ANB Baujahr von 1999 bis 2000

Schlechter Motorlauf

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte eine oder mehrere defekte Zündspulen die Ursache dafür sein. Unter Umständen können vom Kunden auch noch weitere Punkte, wie schlechtes Startverhalten, schlechter Leerlauf und eine schlechte Gasannahme beim Beschleunigen beanstandet werden. In diesem Fall muss die Zündspule/n erneuert werden. Auch eine unzureichende Isolierung des Zündspulenkelbels, kann zu solchen Fehlern führen. Es empfiehlt sich daher, auch geänderte Kabelbäume zu verbauen. Bei der Demontage der Zündspule/n ist darauf zu achten, dass diese senkrecht nach oben abgezogen werden muss. Sollte die Zündspule fest sitzen, diese auf keinen Fall verdrehen oder versuchen abzuhebeln (Zerstörung der Zündkerze).

Ersatzteil: Zündspule (Hella Nr.: 5DA 006 623-771)

Blitz-Info

