



Alfa Romeo 147, alle Versionen mit Seitenairbags

Aufleuchten der Airbagleuchte

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte die Ursache der Stecker vom Airbag-Kabelstrang sein, siehe Abbildung. Bei Veränderungen der Sitzposition, wird die Steckerverbindung auf Zug belastet. Durch eine schlechte Verlegung und die mangelnde Befestigung des Kabelstrangs, löst sich dann die Steckerverbindung und der elektrische Kontakt wird unterbrochen.

Da es sich um das Airbag System handelt, sind die einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Minuspol der Batterie abklemmen
- Die Halterung des Kabelstrangs durch eine Drehung nach vorne und Aushaken am Drehpunkt, vom unteren Teil des Sitzrahmens trennen
- Steckerverbindung zusammendrücken
- Anschließend ist der Kabelbaum wie in der aufgeführten Abbildung zu verlegen und mit Plastikkabelbindern zu fixieren



- Halterung wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren
- Die Arbeiten auch beim zweiten Vordersitz durchführen
- Batterie anklemmen und Fehlerspeicher löschen

