



## **Audi A 2**

### **Fensterheber funktionieren nach mehrmaligem betätigen (ca. 5 mal) nicht mehr.**

Nach mehrmaliger Betätigung hintereinander ist der Fensterhebermotor ohne Funktion. Ursache hierfür ist eine Sicherheitsschaltung. In dem Türsteuergerät ist eine Software installiert die den Fensterhebermotor vor Überhitzung schützt. Das bedeutet das nach mehrmaliger Betätigung, ca. 5 mal, der Fensterhebermotor vom Steuergerät nicht mehr angesteuert wird. Dieses ist kein Fehler sondern nur eine Schutzfunktion. Wird der Fensterhebermotor erneuert tritt keine Änderung ein. Nach einer Abkühlzeit arbeitet das System wieder einwandfrei. Zu beachten ist, dass der letzte Temperaturwert nach abschalten der Zündung vom Steuergerät gespeichert wird. Deshalb ist es möglich, dass nach dem Einschalten der Zündung (auch nach längerer Standzeit) der Fensterheber nur ein- oder zweimal funktioniert. Die Standzeit wird nicht mit in die Abkühlphase einbezogen. Bei neueren Modellen wird eine geänderte Software installiert, welche die Standzeit mit berücksichtigt.

Bitte weisen sie ihren Kunden darauf hin das dieses kein Fehler ist, sondern nur zum Schutz des Systems dient.

**Blitz-Info**

