



Audi, A3, A4, A6, A8

Aibaglampe leuchtet auf

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte eine mangelnde Steckverbindung zwischen Innenraum-Leitungssatz und dem Airbagmodul, die Ursache dafür sein. In diesem Fall, den Stecker durch Quetschverbinder mit Flussmittel ersetzen.

Arbeitsschritte wie folgt durchführen:

- Batterie abklemmen
- Stecker von allen Kabeln trennen
- Die 0,35 mm² Kabel ca. 12-14 mm und die 0,5 mm² Kabel ca. 6-7 mm abisolieren. Leitungsenden der 0,35 mm² Kabel bis zur Hälfte umklappen (s. Abb.)
- Leitungsenden in den Quetschverbinder einführen und an beiden Seiten, mit einer geeigneten Zange, zusammendrücken. Die Isolation der Leitungsenden darf nicht mitgequetscht werden!
- Vor dem Verschrumpfen, sollte eine Zugprobe erfolgen, um den festen Sitz der Kabel zu kontrollieren
- Nun mit Hilfe eines Heißluftföns, den Quetschverbinder so lange verschrumpfen, bis an den Enden der Kleber austritt.
- Batterie anklemmen und Fehlerspeicher löschen

