



BMW E 36 Cabrio mit mechanischem Verdeck

Seitenscheiben öffnen selbständig während der Fahrt.

Öffnen sich bei diesen Fahrzeugen die Seitenscheiben um 5 cm und verriegelt sich die Heckklappe selbstständig während der Fahrt auf schlechter Straße, bei Schlaglöchern oder bei Fahrzeugverwindungen, ist eine mögliche Ursache ein nicht richtig verschlossener Verdeckklappendeckel auf der rechten Seite.

Ist das Schloss des Verdeckklappendeckels bei geschlossenem Dach nicht richtig eingrastet, wird der eingebaute Mikroschalter betätigt und die Seitenscheiben werden geöffnet sowie der Kofferraum selbstständig verriegelt.

In diesem Fall sollte die Einstellung des Verdeckdeckels geprüft werden. Beide Seiten müssen gleichmäßig schließen und verriegeln. Gegebenenfalls muss der Deckel eingestellt werden.

Zusätzlich sollte der Kunde darauf hingewiesen werden, dass der Deckel beim schließen hörbar einrasten muss (genaue Beschreibung in der Betriebsanleitung).

Blitz-Info