



Ford Fiesta Ab Baujahr 2003 Alle Fahrzeuge mit 1.4 TDCI Motor Mit Motorcode F6JB

Mangelnde Motorleistung

Wird vom Kunden der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein defektes AGR-Ventil die Ursache dafür sein. Zusätzlich können noch verstärkte Schwarzrauchbildung und das Aufleuchten der Motorkontrollleuchte beanstandet werden. Beim Auslesen des Fehlerspeichers können auch noch die Fehlercodes P1412 (AGR-Ventil klemmt) und P0404 (Abgasrückführung Bereichs-/ Funktionsfehler, Schlauch undicht bzw. verstopft, Kabelbaum AGR-Ventil) abgespeichert sein. In diesem Fall sollte ein geändertes AGR-Ventil eingebaut und ein neuerer Softwarestand (Version B44 oder höher) installiert werden. Nach der Reparatur den Fehlerspeicher löschen.

Blitz-Info

