




Ford Fiesta, ab 08.95 – 01.01.99 Baucode ST bis XC

Kühlmitteltemperaturanzeige steht konstant vor dem Rotbereich

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte der Kühlmitteltemperatursensor die Ursache dafür sein. Obwohl sich die Motortemperatur im Normalbereich befindet, kann es dazu kommen, dass der Sensor bei hohen Außentemperaturen einen falschen Wert an die Anzeige weitergibt. Durch den Einbau eines geänderten Sensors, kann dieser Fehler behoben werden.

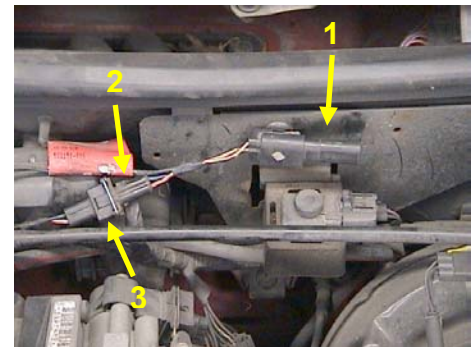

Beim Austausch wie folgt vorgehen:

- Radiocode feststellen und gespeicherte Radiosender notieren
- Batterie abklemmen
- Stecker- Kühlmitteltemperaturanzeige vom Sensor abziehen
- Sensor ausbauen. Beim Ausbau das Gehäuse gegenhalten
- Neuen Sensor einbauen und mit 8 Nm festziehen.
- Sensorstecker vom Kabel abtrennen und Kabelenden isolieren und am Kabelstrang befestigen
- Diode (Pos. 1) mit Anschlusskabel aus der Halterung lösen
- Steckerverbindung der Diode (Pos. 2) trennen
- Diode mit Kabel entfernen
- Stecker (Pos. 3) nun direkt auf den Sensor stecken
- Batterie wieder anklemmen
- Radiocode eingeben und Sender neu abspeichern