



## VW Golf IV ab Bj. 08/1997 bis 06/2006

### Selbstständiges Wischen bzw. sporadische Wischerbewegungen vom Frontwischer

Oben genannter Fehler deutet auf Fehlfunktionen des Regensors, Wisch-Wasch-Relais, Wischerschalter oder durchgescheuerten Kabelbaum an der Heckklappe hin.

**Achtung:** Hier kann auch die Steuerplatine des Heckwischermotors durch Wassereintritt ( undichter Schlauch der Scheibenwaschanlage am Heckwischermotor ) korrodiert sein und somit den Frontwischer zu sporadischen Wischerbewegungen veranlassen. Dieses trifft auch bei Fahrzeugen ohne Regensor zu.

Um diesen „Fehlerfeuer“ auszuschließen, ist der Anschlussstecker des Heckwischermotors abzuziehen und zu beobachten, ob weiterhin sporadische Wischerbewegungen am Frontwischer auftreten.

Sollte der Frontwischer nun einwandfrei funktionieren, ist der Heckwischermotor zu tauschen.

**Fazit:** Sollte man beim öffnen der Heckklappe feststellen, dass Waschwasser tropft oder die Rückwandverkleidung leicht feucht ist, kann o. g. Fehler durch die korrodierte Platine des Heckwischermotors ausgelöst werden.

